

# Montage-Hinweis Wechsel Radlager / Antriebswellengelenk

Technische Info-Nr. 1757

## Fahrzeughersteller:


Volvo

## Betroffene Artikel:

Nr.	Teilebez.	RUVILLE-Nr.	Modell
1	Radlagersatz	6517	850
2	Radlagersatz	6523	850, V70I C70/S70 (12.1998)
3	Radlagersatz	6526	850, V70I C70/S70 (12.1998)
4	Antriebswellen- gelenk-/satz	76501 und 76501S	850, V70I C70/S70 (12.1998)
5	Antriebswellen- gelenk-/satz	76502 und 76503S	850, V70I C70/S70 (12.1998)

## Wichtiger Hinweis:

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

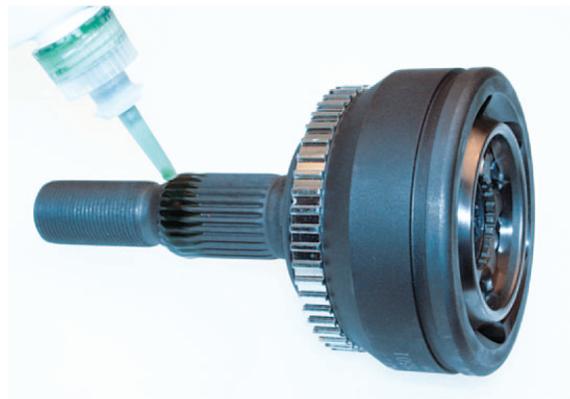

### Problem:

Vibrationen und Knackgeräusche nach Radlagermontage oder Wechsel des Antriebswellengelenks.

### Ursache:

Nach Wiedereinbau des Antriebswellengelenks verbleibt ein minimales Spiel zwischen der Verzahnung Radlager/Antriebswellengelenk. Dies kann unter Umständen bei den angegebenen Fahrzeugen zu oben genannten Problemen führen.

### Abhilfe:

Auftrag einer 3-4 mm breiten Raupe (Metallkleber von Volvo, Art.-Nr. 1161370) um den äußeren Rand der Keilverzahnung.

Entsprechende RUVILLE Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter [www.ruville.de](http://www.ruville.de) oder in unserer nächsten Ausgabe der Katalog-CD.