

## Indicación para el montaje Cambio de cojinete de rueda / articulación del árbol de transmisión

Información técnica n.º 1757

### Fabricantes de vehículos:

Volvo

### Artículos afectados:

N.º	Denom. pieza	N.º RUVILLE	Modelo
1	Juego de cojinetes de rueda	6517	850
2	Juego de cojinetes de rueda	6523	850, V70I C70/S70 (12.1998)
3	Juego de cojinetes de rueda	6526	850, V70I C70/S70 (12.1998)
4	Articulación de árbol de transmisión/juego	76501 y 76501S	850, V70I C70/S70 (12.1998)
5	Articulación de árbol de transmisión/juego	76502 y 76503S	850, V70I C70/S70 (12.1998)

### Nota importante:

¡Observar lo indicado por el fabricante del vehículo!



### Problema:

Vibraciones y chasquidos después de montar cojinetes de rueda o cambiar la articulación del árbol de transmisión.

### Causa:

Tras montar de nuevo la articulación del árbol de transmisión queda una holgura mínima entre el dentado del cojinete de rueda/de la articulación del árbol de transmisión.

En determinadas circunstancias, esto puede causar los problemas antes mencionados en los vehículos indicados.

### Remedio:

Aplicar un cordón de 3-4 mm de ancho (pegamento para metales de Volvo, n.º de art. 1161370) alrededor del borde exterior del dentado cuneiforme.

Encontrará las piezas de repuesto RUVILLE correspondientes en nuestro catálogo online, en [www.ruville.de](http://www.ruville.de), o en nuestra próxima edición del catálogo en CD.