

Istruzione di montaggio sostituzione cuscinetto ruota / giunto semiasse

Informazione tecnica n. 1757

Costruttore di veicoli:

Volvo

Articoli interessati:

N.	Articolo.	RUVILLE N.	Modello
1	Gruppo cuscinetto ruota	6517	850
2	Gruppo cuscinetto ruota	6523	850, V70I C70/S70 (12.1998)
3	Gruppo cuscinetto ruota	6526	850, V70I C70/S70 (12.1998)
4	Giunto semiasse/ gruppo giunto semiasse	76501 e 76501S	850, V70I C70/S70 (12.1998)
5	Giunto semiasse/ gruppo giunto semiasse	76502 e 76503S	850, V70I C70/S70 (12.1998)

Nota importante:

Prestare attenzione alle indicazioni del
Costruttore del veicolo.



Problema:

Vibrazioni e rumori di sbattimento dopo il montaggio del cuscinetto ruota o la sostituzione del giunto semiasse.

Causa:

Dopo il rimontaggio del giunto semiasse permane un minimo gioco tra la dentatura cuscinetto ruota/giunto semiasse.

In determinate circostanze nei veicoli indicati questo può causare i problemi sopra citati.

Soluzione:

Applicazione di un cordone largo 3-4 mm (adesivo per metalli della Volvo, art. n. 1161370) sul bordo esterno della dentatura scanalata.

I ricambi RUVILLE corrispondenti si trovano nel nostro catalogo online al sito web www.ruville.de o nella prossima edizione del catalogo su CD.