

MONTAGE-HINWEIS FÜR SPANNARM 55262

TECHNISCHE INFO NR. 1076

FAHRZEUGHERSTELLER / MODELL:

Ford | Galaxy, Mondeo IV, S-Max

BETROFFENE MOTOREN:

1.8 TDCi

BETROFFENE ARTIKEL:

RUVILLE-Nr.	OE-Nr.:
55262	6G9Q-6A228-BC / 1425510 8G9Q-6A228-AA / 1567809

WICHTIGER HINWEIS!

Die dem Spannarm beiliegende Schraube unbedingt verwenden!

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

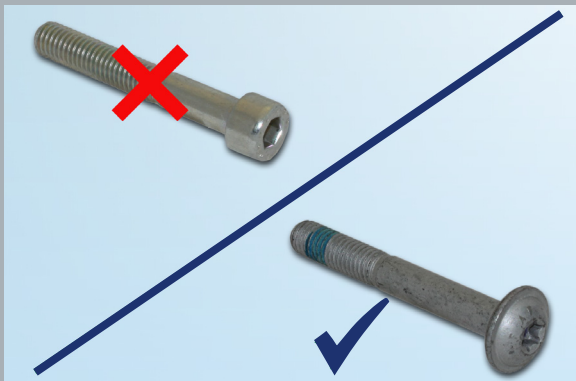


Bild 3: Version 1

Bei Motoren mit Kurbelwellenschwingungsdämpfer muss geprüft werden, ob dieser mechanisch in Ordnung ist und keine Beschädigungen in der Gummi-Metall-Verbindung aufweist. Ist der Kurbelwellenschwingungsdämpfer defekt, muß dieser ausgetauscht werden.

Bitte prüfen Sie alle im Nebetrieb vorhandenen Komponenten auf Funktion und ersetzen Sie diese ggf. mit.



Bild 1: Version 1



Bild 2: Version 2

In den genannten Fahrzeugen werden werksseitig zwei unterschiedliche Versionen des Spannarms für den Aggregatetrieb verbaut.

Version 1 (Bild 1) kann nur in Verbindung mit einem Kurbelwellenschwingungsdämpfer eingesetzt werden.

Version 2 (Bild 2) kann sowohl in Fahrzeugen mit Kurbelwellenschwingungsdämpfer, als auch in Fahrzeugen mit starrer Kurbelwellenscheibe verbaut werden.

Deshalb bietet RUVILLE ausschließlich den Spannarm in der Version 2 an. Beim Einbau des von RUVILLE angebotenen Spannarms 55262 muß unbedingt darauf geachtet werden, daß die ausgebaute Schraube des alten Spannarms gegen die beiliegende neue Schraube (Bild 3) ausgetauscht wird.



INFORMATION

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.ruville.de. Sofern auf die Ersatzteilnummern der Fahrzeughersteller Bezug genommen wird, dient dies nur zu Vergleichszwecken.