



VKBA 3608

Technisch Bulletin - september 2015

VKBA 3608



Renault: Laguna II , Laguna II Grandtour, Clio II ---> 2000-11-01



Juiste plaatsing van de ABS-sensorhouder die is gecentreerd in de fusee



OE Nb: Renault: 77 01 206 661, 77 01 208 060, 77 01 209 807, 40 21 020 84 R, 40 21 027 71 R

VKBA 3608




De wiellagerset VKBA 3608 wordt geleverd met een ABS-sensorhouder als één van de verschillende accessoires in de set.



afbeelding 1

Correcte montage

De ABS-sensorhouder is gecentreerd geplaatst. Hij kan het lager niet beschadigen en de ABS-sensor genereert een accuraat signaal.

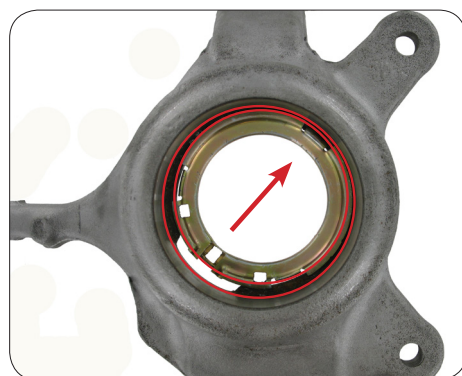

afbeelding 2

Verkeerde montage

De ABS-sensor is **NIET** gecentreerd geplaatst, waardoor de ABS-sensorhouder vervormt en de ABS-afdichting slijt. Dit kan leiden tot voortijdige lagerdefecten en problemen met het ABS-signaal (zie afbeeldingen rechts).

Montage van de ABS-sensorhouder

De ABS-sensorhouder moet bij montage gecentreerd in de fusee geplaatst worden, voordat het lager erin geperst wordt (zie *afbeelding 1*). Wanneer de houder verkeerd geplaatst wordt, zal de ABS-afdichting slijten en het lager voortijdig defect raken door vervorming van de ABS-houder (zie *afbeelding 2*).



Install confidence
www.vsm.skf.com

© SKF is een geregistreerd handelsmerk van de SKF Groep.

© SKF Groep 2015

Het auteursrecht voor de inhoud van deze publicatie is in handen van de uitgever. De inhoud mag niet worden vermenigvuldigd (geldt ook voor uitreksels) zonder dat hiervoor schriftelijk toestemming is verleend. Aan de nauwkeurigheid van de informatie in deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. Er kan echter geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor verlies of schade dat/die direct of indirect voortvloeit uit of het gevolg is van het gebruik van de informatie in deze publicatie.

