



VKBA 3608

Teknisk bulletin – september 2015

VKBA 3608



Renault: Laguna II , Laguna II Grandtour, Clio II ----> 2000-11-01



Obligatorisk plassering av ABS-sensorholderen i midten av styrespindelen



OE Nb: Renault: 77 01 206 661, 77 01 208 060, 77 01 209 807, 40 21 020 84 R, 40 21 027 71 R


VKBA 3608



Hjullagersatsen VKBA 3608 har en ABS-sensorholder inkludert blant flere tilbehør som finnes i satsen.



bilde 1

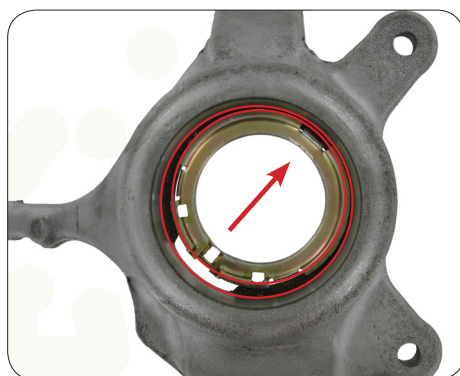

bilde 2

Korrekt montering

ABS-sensorholderen er plassert sentrert, kan ikke skade lageret, og ABS-sensoren genererer et nøyaktig signal.

Feil montering

ABS-sensoren er **IKKE** plassert sentrert, hvilket forårsaker deformering av ABS-sensorholderen og slitasje på ABS-tetningen. Dette kan føre til tidlig lagerhavari og problemer med ABS-signalet (se bildene til høyre).

Montering av ABS-sensorholderen

Ved montering av ABS-sensorholderen er det obligatorisk å plassere den i midten av styrespindelen før lageret presses inn (se *bilde 1*). Feil posisjon av holderen forårsaker slitasje på ABS-tetningen og fører til tidlig lagerhavari på grunn av deformasjonen av ABS-holderen (se *bilde 2*).



Install confidence
www.vsm.skf.com

© SKF er et registrert varemerke for SKF Group.

© SKF Group 2015

Innholdet i denne publikasjonen er forleggerens kopirett og kan ikke reproduseres (heller ikke utdrag), uten avgitt skriftlig tillatelse. Det er gjort alt for å sikre at informasjonen i denne publikasjonen er nøyaktig, men vi tar ikke ansvar for eventuelle tap eller skade, det være seg direkte, indirekte, eller følgeskade som måtte oppstå på grunn av bruken av denne informasjonen.

