



febiEXAKT



Zestaw łańcucha

febi nr 21275

Nr por. 11 31 7 567 680

pasujący do:

BMW E87 116i

z silnikami N45 115 PS / 85 KW



>> PROBLEM:

Łańcuch rozrzędu przeskakuje, pomimo że wszystkie elementy są odpowiednio zamontowane. Przeskakujący łańcuch może powodować nierówną pracę silnika oraz doprowadzić do poważnego uszkodzenia silnika.

Problem dotyczy silników wyprodukowanych od marca 2004 r. do sierpnia 2007 r.

>> PRZYCZYNA:

Pierwotna wersja (Nr por. 11 31 1 439 851) napinacza łańcucha posiada większy otwór wiercony powyżej gwintu (patrz zdjęcie 1). Producent pojazdu montował tę wersję napinacza łańcucha do wyżej wymienionych pojazdów. W wyniku tego błędu przy dużych obciążeniach silnika łańcuch rozrzędu może przeskakiwać po zębach koła zębatego. Przeskakiwanie się łańcucha na kołach zębatych może doprowadzić do kolizji zaworów z tłokami, czyli do bardzo poważnego uszkodzenia silnika. Producent pojazdu zastąpił wadliwą wersję.

>> ROZWIĄZANIE:

febi zaleca stosowanie wyłącznie aktualnego napinacza łańcucha febi 21275 (Nr por. 11 31 7 567 680). Ten napinacz łańcucha posiada mały otwór wiercony poniżej łańcucha (patrz zdjęcie 2). Zapewnia to nienaganne prowadzenie łańcucha i uniemożliwia jego przeskakiwanie w każdych warunkach pracy.

>> UWAGA:

Na rynku są nadal często oferowane stare wersje napinacza łańcucha. Również sprzedawana jest nowa wersja, która jednak nie zawiera niezbędnego pierścienia uszczelniającego!



1

Stary



2

Nowy

febi nr 21275

febi Polska Sp. z o.o.

Pl. Przymierza 6 | 03-944 Warszawa | Poland

Tel. +48-22-403 47 29

Fax +48-22-403 47 28

E-Mail febipolska@febi.pl

Naprawa auta. Mamy do tego części.™

www.febi.com

