



febiEXAKT



Натяжитель цепи

febi № 26751

Ср. № 271 050 06 11

ПОДХОДИТ ДЛЯ
двигателей Mercedes-Benz M271



>> ПРОБЛЕМА:

В определенных режимах работы в области цепного привода могут возникать дребезжащие шумы, хотя натяжитель цепи и сама цепь заменены и установлены должным образом.

>> ПРИЧИНА:

Производителем автомобиля была изменена конструкция натяжителя цепи. У первоначальной версии натяжителя (ср. № 271 050 04 11) был встроен обратный клапан. В новой измененной версии натяжителя (ср. № 271 050 06 11) он отсутствует (рис. 1).

При установке натяжитель цепи вкручивается в держатель, в который интегрирован обратный клапан (рис. 2). Этот клапан регулирует объем масла таким образом, чтобы давление на поршень натяжителя оставалось неизменным при колебаниях давления масла.


Если обратный клапан в держателе функционирует не должным образом, возможен отток масла назад. Следовательно натяжитель цепи не может натянуть ее как надо, хотя он заменен на новый. Особенно при запуске двигателя и больших нагрузках это может привести к поломке двигателя.

>> РЕШЕНИЕ:

Чтобы предотвратить вышеописанную проблему, febi bilstein рекомендует при замене натяжителя цепи также менять и держатель. febi bilstein предлагает два комплекта (febi 40953 и febi 40954), в состав которых входит держатель с интегрированным обратным клапаном.

Подпишитесь на официальную рассылку новостей от febi bilstein и получайте самую актуальную техническую информацию автоматически на E-Mail!

Подробнее на сайте www.febi.com

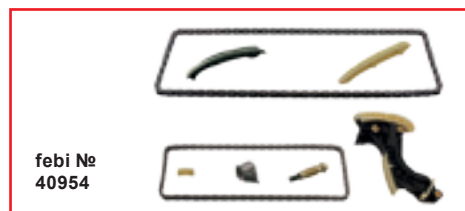

Производитель оставляет за собой право на внесение технических изменений