



febi

Tip

Reparatieoplossing voor professionals

De op de draagarmen gemonteerde ophangrubbers mogen niet meer worden gebruikt, omdat de binnenste hulzen door het droog uittrekken kapot raken. Nu inbegrepen in de levering: de te vervangen schroeven, die moeten worden aangedraaid met 59 Nm.

Complete draagarmeenheden geschikt voor:

BMW E 46: 316 i - 330 d (excl. 4x4) 02.98 - 02.07
BMW Z 4

bieden naast meer mobiliteit ook de zekerheid dat de ophangrubbers in de juiste positie voorgemonteerd zijn.

Naast de normale comfortuitvoering

febi 18802 vergl.nr. 31 12 6 774 819 S1 (links)

febi 18803 vergl.nr. 31 12 6 774 820 S1 (rechts)

biedt febi nu ook draagarmen voor

M II sportchassis aan

febi 26655 vergl.nr. 31 12 2 282 121 S1 (links)


febi 26656 vergl.nr. 31 12 2 282 122 S1 (rechts)

Deze draagarmen onderscheiden zich alleen in de uitvoering van het binnenste draagscharnier (zie dwarsdoorsnede). De M II sportversie is aan de buitenkant te herkennen aan de gewelfde manchets (normale uitvoering vlak) en gaat weliswaar langer mee, maar wel ten koste van comfort.

Let op:

Oude versies van deze draagarmen zitten nog in diverse voertuigen gemonteerd! Te herkennen aan de ontbrekende gaten aan de behuizing en de geronde bevestigingspunten van de draagarmen. Volgens opgave van BMW kunnen deze draagarmen worden vervangen door de nieuwe versies. Alleen draagarmen van dezelfde versie mogen op een as worden geplaatst! Na reparatie moeten de wielen in alle gevallen worden uitgelijnd.

Vraag uw febi-partner naar vervangende onderdelen van febi bilstein!
Alle vervangende onderdelen vindt u ook op www.febi.com.

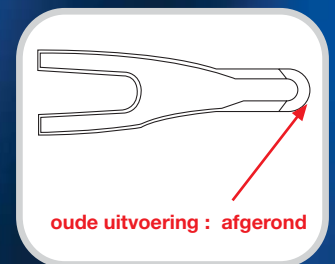

Nieuw

Stand 07/07

www.febi.com

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG · Wilhelmstr. 47 · 58256 Ennepetal
Fon +49 2333 911-0 · Fax +49 2333 911-444 · info@febi.com

bilstein group

