



febi 108255

Aplicações:

Nissan Almera, Almera Tino, Expert,
Micra, Note, Primera,
Sunny, Wingroad com motores a
gasolina 1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8



PT

Problema

Sincronização incorreta entre a cambota e a árvore de cames, revelando sintomas de pouca aceleração e comportamento irregular da rotação do motor.

A unidade de comando do motor pode apresentar vários códigos de avaria memorizados, como por exemplo, P0011 Sincronização da árvore de cames "A" (bancada 1), P0335 Sensor de rotação da cambota, e P0340 Sensor de posição da árvore de cames. Estes códigos de avaria podem ser diagnosticados com uma simples substituição do sensor.

Causa

Quando diagnosticadas estas avarias, estes motores estão propensos a problemas de sincronização, que pode resultar nos sintomas acima descritos. A causa para a perda de sincronismo acontece, geralmente, devido ao alongamento da corrente de distribuição.

Solução

Verifique a posição e o alinhamento da distribuição e substitua os componentes que apresentarem desgaste, se necessário, antes de assumir a falha do sensor da cambota ou da árvore de cames.

A falha na verificação de todos os aspetos do sistema pode resultar num diagnóstico errado.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com