



# febi 176483, 176525

**Passend für:**

verschiedene Modelle von Audi und  
Volkswagen mit V6 TDI Motor



DE

## Ansaugkrümmer mit Drallklappenstellmotor und Dichtung

**Problem**

Die Motorleistung und das Fahrverhalten sind schlecht.  
Die Motorkontrollleuchte leuchtet.

**Ursache**

Übermäßige Ablagerungen im Ansaugkrümmer verhindern das vollständige Öffnen und Schließen der Drallklappen. Dies führt zu unnötiger Belastung der Verbindungsstange und des Stellmotors und kann zum Bruch der Verbindungsstange führen. Dadurch arbeitet der Stellmotor außerhalb der vorgegebenen Toleranzen und der folgende Fehlercode ist im Motorsteuergerät gespeichert: P2015 – Ansaugkrümmer Klappenposition/Signal unwahrscheinlich.

**Lösung**

Für diese Reparatur bietet febi einen kombinierten Satz aus Ansaugkrümmer, Dichtung, dem Stellmotor für die Drallklappen und der Verbindungsstange. Nach erfolgreicher Reparatur müssen die Drallklappen angelernt werden. Hierzu wird ein geeigneter Diagnosetester benötigt.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)