



# febi 30097, 33673, 24407, 24429, 39793

**Aplicações:**

Ford Mondeo (01), Transit (00),  
e modelos Jaguar X-Type  
equipados com ar condicionado

Motor: 2.0 TDCi e 2.2 TDCi



PT

## Polie amortecedora para cambota

**Problema**

Ruído excessivo e vigoroso, em simultâneo com vibração proveniente da área da correia auxiliar assim que o motor inicia ao ralenti ou a baixas rotações.

**Causa**

A exposição aos detritos da estrada, ciclos de calor constantes e a absorção das cargas superiores às tolerâncias de concepção do motor podem resultar no desgaste do componente de borracha, conduzindo assim a falhas. Se não for reparado, poderá resultar na falha da cambota.

O fabricante de veículo atualizou a produção da polie amortecedora - se a polie da cambota apresentar a referência 4C1Q-XXXXX-C1A ou 4C1Q-XXXXX-C1B, deverá ser substituída. A peça de substituição febi (30097) cumpre com as mais recentes especificações do fabricante do veículo e é produzida com os materiais de elevada qualidade para assegurar uma solução de reparação otimizada.

**Solução**

Verifique se o sistema de acionamento auxiliar, sistemas de ignição e de alimentação de combustível estão nas condições adequadas às recomendações do fabricante de veículo. Remova e inspecione a polie amortecedora e os restantes componentes do acionamento auxiliar, e substitua se necessário.

A febi recomenda substituir, em conjunto com a polie amortecedora e parafusos de fixação, os componentes do sistema de acionamento auxiliar:

Tensor da correia (febi 24429)

Correia trapezoidal estriada (febi 39793)

Polie de desvio (febi 24407)

Para mais informação, visite: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)