

Applicabile a:
Renault Clio 3, Modus

Motore: K9K
Trasmissione: JA5, JR5



IT

Supporto motore

Problema

Quando il veicolo è in folle con il motore al minimo, è possibile avvertire una vibrazione/sobbalzo attraverso il cruscotto del veicolo, l'acceleratore, il freno, il pedale della frizione e il sedile. Inoltre, si può sentire un "ronzio".

Causa

Se esposto alle intemperie e ai cicli di caldo e freddo, il componente in gomma del supporto motore inizia a degradarsi. A sua volta, questo degrado provoca un movimento eccessivo del supporto motore.

Soluzione

Per accertarsi che la vibrazione sia causata dal supporto del motore, aumentare il regime del motore per vedere se il rumore scompare o cambia. Chiedere l'aiuto di un assistente, che può manipolare il supporto esercitando pressione su di esso con una leva, applicando un carico al supporto del motore in diverse aree. Se il rumore scompare, il supporto deve essere sostituito.

Per ulteriori informazioni visita: partsfinder.bilsteingroup.com