

Geschikt voor:
Renault Clio 3, Modus

Motor: K9K
Versnellingsbak: JA5, JR5



NL

Motorsteun

Probleem

Wanneer de auto in neutraal staat en de motor stationair draait, is er een trilling/geluid voelbaar via het dashboard, het gas-, rem- en koppelingspedaal en de stoel. Bovendien is een ,zoemend' geluid hoorbaar.

Oorzaak

Wanneer het rubber van de motorsteun wordt blootgesteld aan de elementen en aan hittecycli bij warm en koud weer, begint het af te takelen. Deze afbraak veroorzaakt op zijn beurt overmatige beweging van de motorsteun.

Oplossing

Controleer of de trilling wordt veroorzaakt door de motorsteun door het motortoerental te verhogen om te zien of het geluid verdwijnt of van toon verandert.

Roep de hulp in van een assistent; deze kan de steun manipuleren door er druk op uit te oefenen met een hefboomstang, die de motorsteun op verschillende plaatsen belast. Als het geluid verdwijnt, moet de steun worden vervangen.

Let op: wees voorzichtig in de buurt van draaiende/werkende delen.

Bezoek voor meer technische informatie: partsfinder.bilsteingroup.com