



febi 45032

**Passend voor:**

MINI (R55, R56, R57, R58, R59, R60 en R61) -
uitgerust met de 1.6-liter N16 motor.



NL

Bobine

Probleem

- Het controlelampje 'motor controleren' of 'binnenkort motoronderhoud' brandt.
- Ontstekingsfoutcodes opgeslagen in de motorregeleenheid: 277F, 277E, 277D, 277B, 2771, 2782, 2781, 2779, 2777, 2776, 2775, 2773, 2772, 2783, 277A
- Slechte, onregelmatige motorprestaties.

Oorzaak

De verschillende materialen die in de oorspronkelijke bobineconstructie worden gebruikt, kunnen na verloop van tijd verzwakken, wat tot storingen leidt. Dit komt door de grote temperatuurschommelingen tijdens de werking van de motor.

Oplossing

Met behulp van een geschikt diagnoseapparaat begint u de diagnose met het uitlezen van de overslagteeller in de functies van de motorregeleenheid. Dit wijst waarschijnlijk op de defecte bobine.

Het is raadzaam om - aangezien de overige bobines aan dezelfde bedrijfsomstandigheden zijn onderworpen - alle vier de bobines te vervangen om de beste klantgerichte reparatie te garanderen.

Als de storingen of de slechte onregelmatige motorprestaties aanhouden, voer dan verdere diagnose uit zoals aanbevolen.

Meer technische informatie vindt u op: partsfinder.bilsteingroup.com