INFORME TÉCNICO

Posición y apriete de tornillos de culata en motores gasolina de BMW




INFORME TÉCNICO



MOTIVO

Informar al cliente acerca de la **posición y el apriete de los tornillos** que componen el juego de tornillos de culata con referencia **81029500** en algunos motores **1.6, 1.8** y **2.0 gasolina de BMW**.

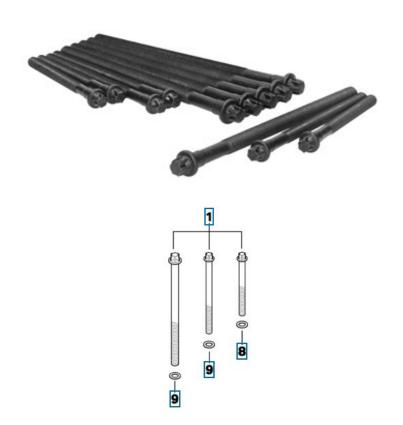



A través del **catálogo online de Ajusa** podemos ver los diferentes motores donde monta este juego de tornillos:

https://web.tecalliance.net/ajusa/es/home

INFORME TÉCNICO



POSICIÓN

A continuación, se indican las **posiciones de los tornillos** que componen el juego de tornillos de culata con referencia 81029500.

COMPOSICIÓN DEL JUEGO DE TORNILLOS 81029500					
TIPO	MÉTRICA	PASO	LOGITUD	CANTIDAD	POSICIONES
Α	M 10	1,50	170	6	De la 1 a la 6
В	W8	1,25	125	3	8, 9 y 10
С	W8	1,25	95	3	7, 11 y 12





APRIETE

Los tornillos que **se alojan en las posiciones 11 y 12** llevarán un apriete de **2,5 kpm**. El resto de los tornillos (posiciones 1 – 10) llevarán el **apriete indicado** por la hoja de apriete asociada al producto y seguirá el **orden de apriete correlativo**.

Etapas de apriete

- 1) 3 kpm
- 2) -90º + 3 kpm
- 3) +90°
- 4) +90º