

# SWAG 50 93 3673,

50 93 0097, 50 92 4407, 50 92 4429,  
60 93 9793

Applicabile a: Ford Mondeo (01),  
Transit (00), Jaguar X-Type  
modelli equipaggiati con aria  
condizionata

Motore: 2.0 TDCi e 2.2 TDCi

# SWAG®



## Puleggia (disaccoppiata) per albero motore

### Problema

Si può udire un tintinnio eccessivo e fastidioso, insieme a una maggiore vibrazione proveniente dalla zona della cinghia ausiliaria quando il motore è appena avviato o ha un basso numero di giri.

### Causa

L'esposizione a detriti stradali, cicli di calore costanti e l'assorbimento di carichi d'urto al di fuori delle tolleranze di progettazione del motore possono degradare la componente in gomma, portando a guasti. Se non trattata, ciò può causare il guasto dell'albero motore.

Il produttore del veicolo ha aggiornato la puleggia in produzione - se la puleggia dell'albero motore ha il codice 4C1Q-XXXXX-C1A o 4C1Q-XXXXX-C1B, deve essere sostituita con un nuovo componente. Il ricambio SWAG (50 93 0097) è conforme a tutte le ultime specifiche del produttore del veicolo ed è prodotto con gli stessi materiali di alta qualità per garantire una soluzione di riparazione ottimale.

### Soluzione

Verificare che il sistema di trasmissione ausiliaria, l'accensione e i sistemi di alimentazione siano in buone condizioni e rientrino nelle tolleranze del costruttore del veicolo. Rimuovere e ispezionare la puleggia TVD e tutti gli altri componenti della trasmissione ausiliaria e sostituirli se necessario.

SWAG consiglia di sostituire anche i seguenti componenti del sistema ausiliario contemporaneamente allo smorzatore di vibrazioni torsionali e ai bulloni di fissaggio:

tensionatore idraulico ( SWAG 50 92 4429)

cinghia ausiliaria (SWAG 60 93 9793)

cuscinetto folle (SWAG 50 92 4407)

Per ulteriori informazioni tecniche visitate: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)

IT