

# SWAG 62 94 7947

## 62 94 9370, 62 94 9560

**SWAG**<sup>®</sup>
**Applicabile a:**

Peugeot/Citroën/DS, Vauxhall/Opel e  
Toyota modelli con motore 1.2 litri 3  
cilindri



IT

## Cinghia distribuzione

### Problema

Il deterioramento prematuro del materiale della cinghia distribuzione può portare alla perdita di pressione dell'olio motore e la spia della pressione olio si accende. Inoltre, i codici di guasto P15A0, P15A1 e P15A8 saranno presenti e registrati nella centralina motore.

### Causa

Il motore del gruppo PSA da 1.2 litri è dotato di una cinghia distribuzione che funziona a olio. In alcuni casi, il materiale della cinghia distribuzione si deteriora durante il servizio, provocando il blocco delle vie dell'olio motore. Ciò può causare gravi danni al motore e / o la perdita dell'assistenza del vuoto all'impianto frenante.

### Soluzione



Figura 1

È importante che gli intervalli di manutenzione raccomandati dal produttore del veicolo siano regolarmente rispettati. Questi controlli essenziali sono importanti in quanto sono state apportate modifiche alla sostituzione consigliata della cinghia distribuzione originale durante il periodo di produzione di questo motore (variabile a seconda della marca, modello e intervallo di date di montaggio). Inoltre, la cinghia distribuzione deve essere controllata visivamente ad ogni manutenzione insieme all'uso dell'olio motore consigliato. (Fig. 1)

Per ulteriori informazioni tecniche visitate il sito: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)

# SWAG 62 94 7947

## 62 94 9370, 62 94 9560

**SWAG**<sup>®</sup>

Applicabile a:  
Peugeot/Citroën/DS, Vauxhall/Opel e  
Toyota modelli con motore 1.2 litri 3  
cilindri



IT

Se si scopre che il materiale della cinghia distribuzione si sta deteriorando e sono presenti i codici di errore sopra menzionati, il motore richiederà un'ispezione approfondita. I componenti interessati sono: il filtro della pompa dell'olio motore, il filtro olio della pompa del vuoto, i filtri delle elettrovalvole a fasatura variabile e i cappelli dei cuscinetti dell'albero a camme. Dopo aver stabilito quali ricambi sono interessati (dal materiale della cinghia distribuzione che blocca le vie dell'olio), è necessario procedere alla sostituzione.

La cinghia distribuzione SWAG, 62 94 7947, è conforme a tutte le ultime specifiche del produttore del motore ed è prodotta con gli stessi materiali di alta qualità per garantire una soluzione di riparazione ottimale.

Per ulteriori informazioni tecniche visitate il sito: [partsfinder.bilsteingroup.com](https://partsfinder.bilsteingroup.com)