

Remplacement de la pompe de direction assistée électrohydraulique JER185

Vérifier les connecteurs enfichables avant de procéder à la transformation

Si le constructeur automobile a modifié les connecteurs, il peut être nécessaire d'utiliser un faisceau de câbles neuf lors du remplacement de la pompe de direction assistée JER185 (cf. fig. 1).

Si les fiches de connexion de la pompe de direction assistée montée dans le véhicule sont agencées selon l'ancien modèle (cf. fig. 2), alors l'ancien faisceau de câbles doit être remplacé par un neuf (cf. fig. 3). Vous trouverez les références des pièces de rechange correspondantes dans le tableau ci-dessous.



Fig. 1 : JER185



Fig. 2 : Forme des anciens connecteurs



Fig. 3 : Forme des nouveaux connecteurs

Réf. comparative pompe de direction assistée	Réf. comparative faisceau de câbles (conduite à gauche)	Réf. comparative faisceau de câbles (conduite à droite)
Mercedes A 221 460 07 80	Mercedes A 221 440 80 08	Mercedes A 221 440 81 08
Mercedes A 221 460 09 80		
Mercedes A 221 460 10 80		
Mercedes A 216 460 02 80	Mercedes A 216 540 85 08	Mercedes A 216 540 86 08
Mercedes A 216 460 03 80		