

### Gewindeanschluss für Temperatursensor muss ggf. mit Verschluss-Schraube verschlossen werden

#### Einleitung:

Der Fahrzeughersteller hat im Zuge technischer Änderungen, die Fahrzeuge mit Temperatursensor im Turbinengehäuse des Turboladers ausgerüstet.



Die vorangegangenen Ausführungsnummern 764381-xxxx, 764809-xxxx und 781743-xxxx des Turboladerherstellers wurden durch die aktuelle Ausführungsnummer **777318-5002S** ersetzt.

#### Hinweis:

Dieser Turbolader unterscheidet sich gegenüber den älteren Ausführungsnummern durch einen Gewindeanschluss im Turbineneingang für einen Temperatursensor. An Fahrzeugen ohne Temperatursensor wird der Gewindeanschluss mit einer Verschluss-Schraube verschlossen.

#### Anweisungen:

Im Bedarfsfall ist der Gewindeanschluss für den fehlenden Temperatursensor mit einer Verschluss-Schraube mit der Mercedes-Teilenummer A 001 990 0617 fachgerecht zu verschließen.

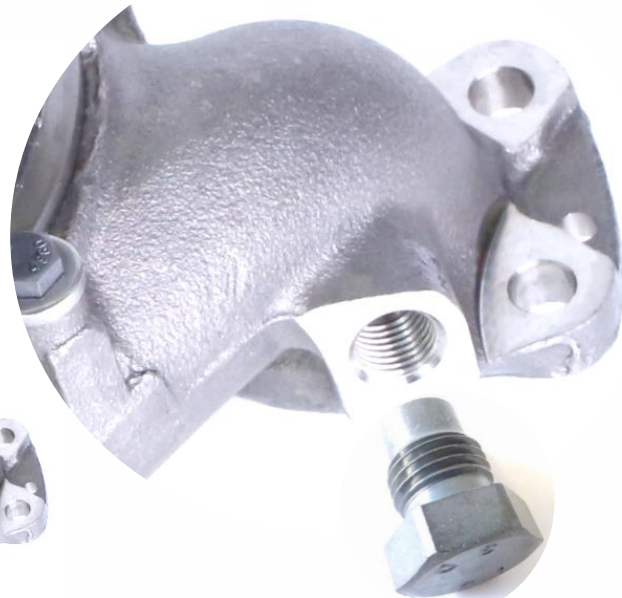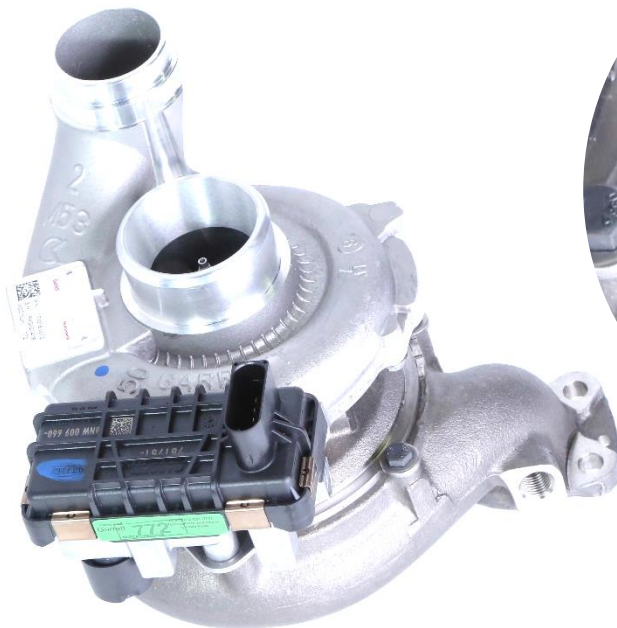

Verschluss-Schraube  
A 001 990 0617

**Fahrzeughersteller:** Mercedes

**Fahrzeuge:** CLS-, E-, G-, GL-, ML-, S-Klasse, Sprinter, Vito 280 bis 350 CDI

**Motorcode:** OM 642.820, OM 642.822, OM 642.826, OM 642.834, OM 642.835, OM 642.836, OM 642.838, OM 642.850, OM 642.852, OM 642.853, OM 642.854, OM 642.856, OM 642.858, OM 642.862, OM 642.867, OM 642.868, OM 642.872, OM 642.886, OM 642.890, OM 642.896

**Gültigkeit:** Diese Service Information ist gültig bei Erneuerung des Turboladers mit der

**BTS-Nr.:** T915699      **BTS-Service-Set-Nr.:** T981436

**Hersteller Ausf.-Nr.:** 764381-xxxx, 764809-xxxx, **777318-xxxx**, 781743-xxxx

Bestellhinweis: OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken.

Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.