

Ausfall Turbolader, Leistungsmangel, laute Geräusche, starke Rauchentwicklung, Ölundichtigkeit, erhöhtes Lagerspiel

Achtung: Bei Geräuschen am Turbolader, ausgeschlagener Lagerung, erhöhtem Lagerspiel und / oder fehlender bzw. gelöster Verdichterradmutter:

In der Hohlschraube der Ölzulaufleitung am Motorblock befindet sich ein Ölsieb. Die Hohlschraube mit fest eingebautem Ölsieb muss unbedingt bei einem Schaden erneuert werden!



Ein verstopftes Sieb führt unter Umständen zu sofortigem Turboladerschaden auf Grund von Ölmangel.

Die Hohlschraube wird mit dem jeweiligen BTS-Anbausatz ausgeliefert.

Die Hohlschraube im Service hat kein Sieb mehr!

Fahrzeughersteller: ALFA ROMEO

Motor: 1.9 + 2.4 JTD

Gültigkeit:

Diese Service Information ist gültig für den Wechsel des Turboladers mit der **BTS-Nr.:** T911075, T911078, T911126, T911158, T911195, T911209, T911210, T911284, T911294, T911843, T911996, T912041, T912223, T912360, T912363, T912364, T912454, T914065, T914179, T914531, T914549, T914678, T914719, T914776, T914834, T914956, T915015.

Bestellhinweis:

OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken

Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken.

Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.