



SERVICE INFO – FAG 0041



Πιθανότητα διαρροής λαδιού από τον οπίσθιο άξονα


Δυσλειτουργία βαλβίδας εξαέρωσης

Κατασκευαστής αυτοκινήτου: DAF

Μοντέλα: CF
XF

Αρ. πλήμνης τροχού: 723 5005 10
723 5020 10

Συμβουλευτείτε τον κατάλογο αντ/κών για την παρούσα εφαρμογή

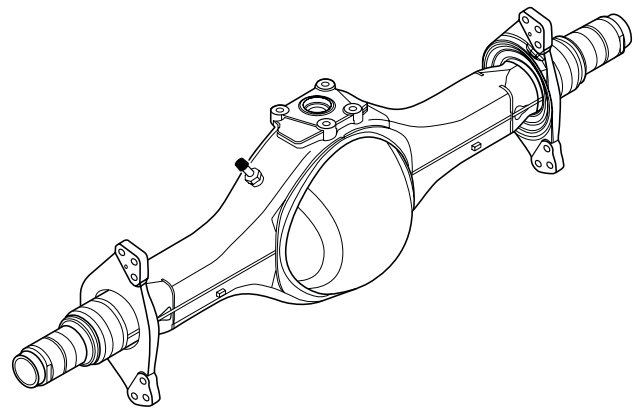

Εικόνα 1: Βαλβίδα εξαέρωσης στον άξονα για τα μοντέλα DAF CF ή XF

Οι πίσω άξονες των ανωτέρω οχημάτων είναι εφοδιασμένοι με βαλβίδα εξαέρωσης που επιτρέπει την απελευθέρωση της υπερπίεσης που δημιουργείται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, από το περίβλημα του άξονα και αποτρέπει την είσοδο υγρασίας και ρύπων.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι βαλβίδες εξαέρωσης αρχίζουν να λειτουργούν λιγότερο αποτελεσματικά ή να σταματήσουν να λειτουργούν εξ ολοκλήρου, μετά από μακρά περίοδο λειτουργίας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερπίεση στο περίβλημα του άξονα, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να προκαλέσει βλάβη στις τσιμούχες της πλήμνης και των ρουλεμάν των τροχών ή να μετακινήσει αυτές τις τσιμούχες εκτός θέσης. Αυτό προκαλεί διαρροή λαδιού από τις πλήμνες των τροχών.

Σημαντικό:

Η βαλβίδα εξαέρωσης πρέπει πάντα να επιθεωρείται κατά την εγκατάσταση νέων άκρων ή ρουλεμάν τροχού ή σε περίπτωση διαρροής λαδιού στην περιοχή αυτή! Όπου είναι δυνατόν, η βαλβίδα θα πρέπει να αφαιρείται κατά την εκτέλεση του ελέγχου.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Schaeffler Greece

schaefflergr@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.gr>

www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REP>XPERT

FAG 0041