



SERVICE INFO – FAG 0041



Posibilitatea unor scurgeri de ulei din axa spate

Defectarea supapei de descărcare

Producător: DAF

Modele: CF
XF

Nr. reper butuc
roată: 723 5005 10
723 5020 10

Pentru listele actuale consultați cataloagele în diferitele
forme de prezentare

Axele spate ale autovehiculelor enumerate mai sus sunt echipate cu o supapă de descărcare, care permite reducerea suprapresiunii acumulate în timpul funcționării din carcasa axei și împiedică pătrunderea umidității și a murdăriei.

Există dovezi că supapele de descărcare încep să lucreze mai puțin eficient sau se opresc cu totul după o perioadă lungă de funcționare. Aceasta poate determina formarea unei suprapresiuni în carcasa axei, care, la rândul său, poate deteriora garniturile de etanșare pentru butucul roții și rulmenții de roată, sau le poate deplasa din poziția lor. Aceasta provoacă scurgeri ale uleiului din butucii roților.

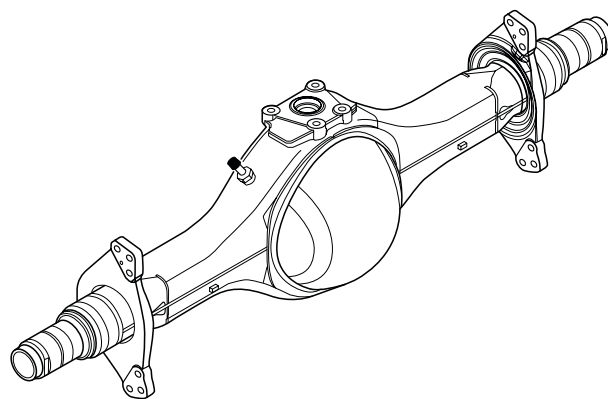


Figura 1: Supapă de descărcare pe axa pentru un model DAF CF sau XF

Important:

Supapa de descărcare trebuie verificată întotdeauna când se montează noii butuci sau rulmenții de roată, sau dacă există scurgeri de ulei în această zonă! Acolo unde este posibil, supapa trebuie demontată când se efectuează verificarea.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.repxpert.ro

SCHAEFFLER
REPXPERT

FAG 0041