

Verwisselingsgevaar van de spanrollen 531 0399 20 en 531 0500 20

Autofabrikanten:

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modellen:

- **Audi** A3, TT, TT Roadster
- **Seat** Alhambra, Leon, Toledo II
- **Skoda** Octavia
- **Volkswagen** Bora, Golf IV, New Beetle

Motoren:

1.8, 1.8T

LuK-AS-nr.:

531 0399 20
531 0500 20

OE-nr.:

531 0399 20 06B 109 243 (actueel)
531 0500 20 06B 109 243 F (actueel)
06B 109 243 D
06B 109 243 A

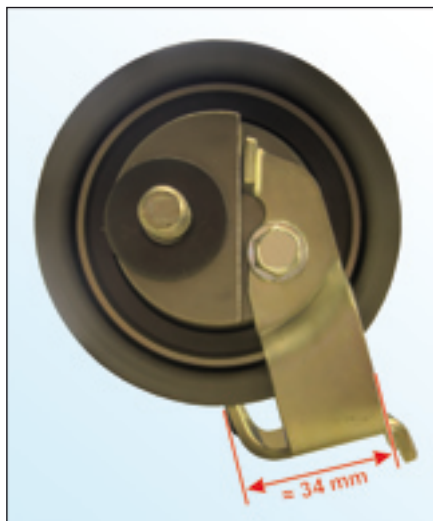


Fig. 1: 531 0399 20



Fig. 2: 531 0500 20

Bij het vervangen van de spanrol voor de distributieriem is de precieze voertuigidentificatie van belang.

De beide spanrollen **531 0399 20** en **531 0500 20** zijn uiterlijk nauwelijks te onderscheiden.



Bij montage van de verkeerde spanrol is er kans op **motorschade!**

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

Opgelet:

Vanwege de verschillende geometrie van de eindaanslag mogen de spanrollen onderling **niet** worden verwisseld!

U vindt de overeenkomstige reserveonderdelen in onze onlincatalogus op www.Schaeffler-Aftermarket.com of via RepXpert op www.RepXpert.com.

Versie 06.2008
INA 0021

Technische wijzigingen voorbehouden
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG

Voor meer informatie:

Telefoon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct/min. vanuit het Duitse vaste net, voor mobiele oproepen kunnen afwijkende prijzen gelden.