



SERVICE INFO – INA 0026



Utbyte av vibrationsdämpare 535 0117 10 mot frinavremskiva 535 0105 10

Tillverkare: Dacia, Renault

LuK-AS nr. gammalt: 535 0117 10

LuK-AS nr. nytt: 535 0105 10

Best. nr.:

Renault 77 00 110 616

Generator nr.: 82 00 323 137



Bild 3: Produktbyte

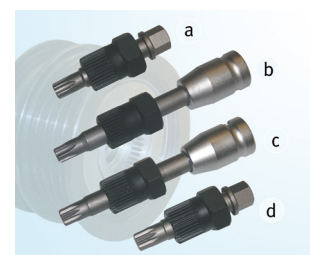


Bild 4: Översikt över specialverktyg



Bild 1: 535 0117 10

Leveransen av vibrationsdämpare LuK-AS-nr. 535 0117 10 (bild 1) har upphört och har ersatts av best. nr. 535 0105 10 (bild 2).



Bild 2: 535 0105 10

Leveransen omfattar:

- 1x generatorfrinav
- 1x tätningslock

- a. 400 0235 10 (torx, kort)
- b. 400 0201 10 (torx, standard)
- c. 400 0200 10 (mångtandad, standard)
- d. 400 0234 10 (mångtandad, kort)

Monteringsanvisningar:

1. Ta bort spårremmen.
2. Kontrollera samtliga komponenter i remdrivningen med hänsyn till skador – byt ut skadade komponenter.
3. Demontera originalremskivan från generatorm (se bild 3).
4. Montera frinavremskivan 535 0105 10 med hjälp av specialverktyg (se bild 4).
5. Sätt på tätningslocket på generatorfrinav – se till att det placeras korrekt!
6. Montera spårremmen

OBS:

Skador hos vibrationsdämparen kan sätta fordonet ur drift!

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REPXPERT