



SERVICE INFO – INA 0029



Pískavé hluky z oblasti plochého drážkového řemene

Výrobci: Opel, Vauxhall

Model: Corsa C od 2004
 Corsa D od 2007
 Tigra B od 2004
 Agila od 2004
 Meriva od 2004
 Combo od 2004
 Astra-H od 2005

Kódy motorů: C13DT, Z13DT, Z13DTJ, Y13DT, Z13DTH

LuK-AS-č.:

Pro alternátory

DENSO: 535 0151 10

Pro alternátory

VALEO: 535 0063 10

Diagnóza:

Pískavé hluky z oblasti plochého drážkového řemene.

Možná příčina poškození:

Poškozená alternátorová volnoběžka.


Odstranění:

U alternátorů DENSO se má podle výrobce vozidla vyměnit originálně montovaná volnoběžka za modifikovanou alternátorovou volnoběžku značky INA (viz obrázek 1).

Pokud je použit alternátor VALEO, nabízí INA rovněž alternátorovou volnoběžku. Protože se obě volnoběžky opticky téměř neliší, věnujte prosím pozornost jejich drobným rozdílům (viz obrázek 3).

Doporučení:

V rámci diagnostiky a opravy překontrolujte kompletní rozvod a pohon přídatných agregátů a případně vyměňte ozubený a plochý drážkový řemen, jakož i napínací a vodící kladky.

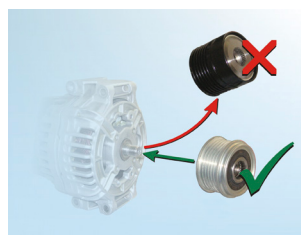

Obrázek 1: Náhrada výrobku




Obrázek 2: Přehled speciálního nářadí

Pokyn:

Pro výměnu alternátorové volnoběžky použijte příslušné speciální nářadí Schaeffler.

- a. 400 0235 10 (torx, krátký)
- b. 400 0201 10 (torx, standard)
- c. 400 0200 10 (více-hran, standard)
- d. 400 0234 10 (více-hran, krátký)

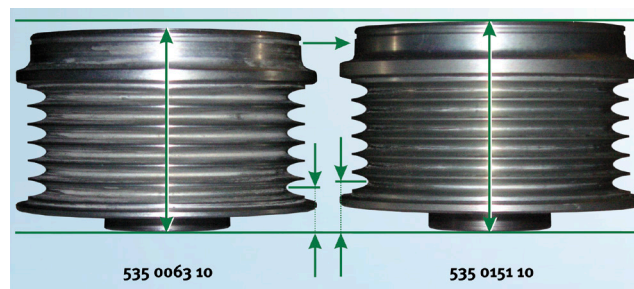

Obrázek 3: Rozlišení alternátorových volnoběžek INA 535 0063 10 (VALEO) a 535 0151 10 (DENSO)

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko
 Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com

REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REXPERT