



SERVICE INFO – INA 0029



Σφυρίγματα από τον χώρο του ιμάντα poly-V

Κατασκευαστές: Opel, Vauxhall

Μοντέλο: Corsa C από 2004
 Corsa D από 2007
 Tigra B από 2004
 Agila από 2004
 Meriva από 2004
 Combo από 2004
 Astra-H από 2005

Κόды motorу: C13DT, Z13DT, Z13DTJ, Y13DT, Z13DTH

Κωδ. LuK-AS:

για γεννήτριες

DENSO: 535 0151 10

για γεννήτριες

VALEO: 535 0063 10

Διάγνωση:

Σφυρίγματα από τον χώρο του ιμάντα poly-V.

Πιθανές αιτίες βλάβης:

Η ελεύθερη περιστροφή γεννήτριας είναι ελαττωματική.


Αντιμετώπιση βλάβης:

Αν πρόκειται για γεννήτριες DENSO πρέπει σύμφωνα με τον κατασκευαστή οχημάτων να αντικατασταθεί η γνήσια ελεύθερη περιστροφή που έχει τοποθετηθεί από μία τροποποιημένη ελεύθερη περιστροφή γεννήτριας της μάρκας INA (βλέπε εικόνα 1).

Εάν έχει τοποθετηθεί γεννήτρια VALEO, η INA παρέχει επίσης μία ελεύθερη περιστροφή γεννήτριας. Επειδή οι δυο γεννήτριες οπτικά διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους, προσέξτε τα χαρακτηριστικά αναγνώρισης (βλέπε εικόνα 3).

Πρόταση:

Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διάγνωσης και επισκευής ελέγξτε ολόκληρο το σύστημα χρονισμού και κίνησης βοηθητικού εξοπλισμού και αν χρειάζεται αντικαταστήστε τον οδοντωτό ιμάντα και τον ιμάντα poly-V καθώς και τους τενωτήρες και τις τροχαλίες παρέκκλισης.

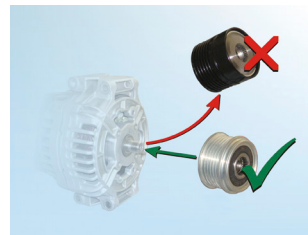

Εικόνα 1: Αντικατάσταση




Εικόνα 2: Συνοπτική εικόνα ειδικών εργαλείων

Υπόδειξη:

Για την αντικατάσταση της ελεύθερης περιστροφής γεννήτριας χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο ειδικό εργαλείο της INA.

- a. 400 0235 10 (Torx, κοντό)
- b. 400 0201 10 (Torx, απλό)
- c. 400 0200 10 (πολύσφηνο, απλό)
- d. 400 0234 10 (πολύσφηνο, κοντό)

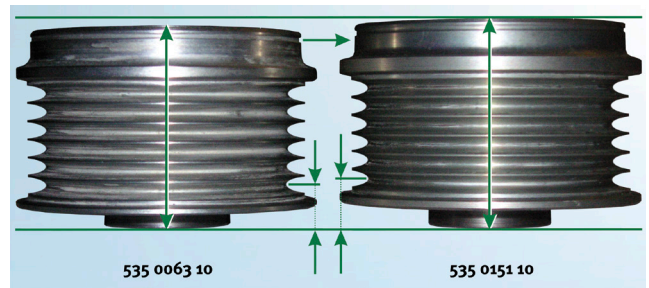

Εικόνα 3: Διαφοροποίηση των ελεύθερων περιστροφών γεννήτριας INA 535 0063 10 (VALEO) και 535 0151 10 (DENSO)

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Schaeffler Greece

schaefflergr@schaeffler.com

https://aftermarket.schaeffler.gr

www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REPXPPERT