



SERVICE INFO – INA 0044



Støy fra aggregatdriftområdet på 1.9 TDI motorer

Produsent: Audi, Ford, Seat, Škoda, Volkswagen

Modeller:

Audi: A3
 Ford: Galaxy
 Seat: Alhambra, Ibiza IV, Leon, Toledo II
 Škoda: Octavia
 VW: Bora, Golf IV, Multivan T5, New Beetle, Sharan, Transporter T5

Motorer: 1.9 TDI

OE-Nr.: 038 903 315 AE

Artikkel nr.: 534 0132 30

Hvis den v-ribbede remmen utsettes for sterk, dynamisk bevegelse, kan dette føre til at motoren prodiserer høye lyder.

I noen tilfeller fortsetter støyen selv etter at den v-ribbede remmen og spenn- og venderemmene har blitt skiftet ut.


Den anbefalte reparasjonen er å skifte ut friløpremskiven OAP.

Dette avlaster betydelig presset på det monterte drevet ved å redusere både spenningsstoppene på remmen og vibrasjonsatferden.


Se vår katalog for å sikre at du velger egnet friløpremskive OAP til ditt kjøretøy.

Forklaring til Fig. 2:

- TEN = Remstrammer
- ALT = Friløpremskive OAP
- A/C = AC-kompressor
- PS = Servopumpe
- CS = Veivaksel

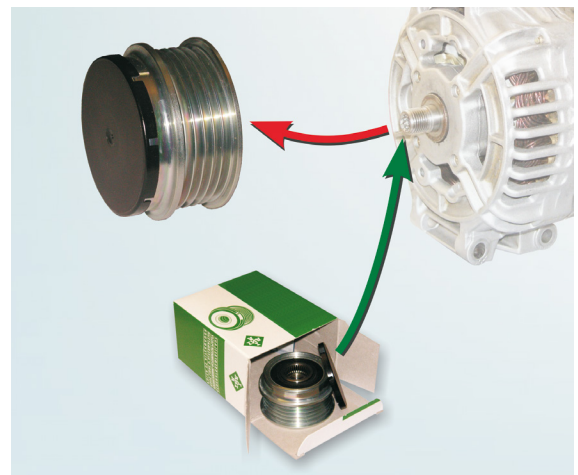

Figur 1: Anbefaling: Skift ut friløpremskiven OAP

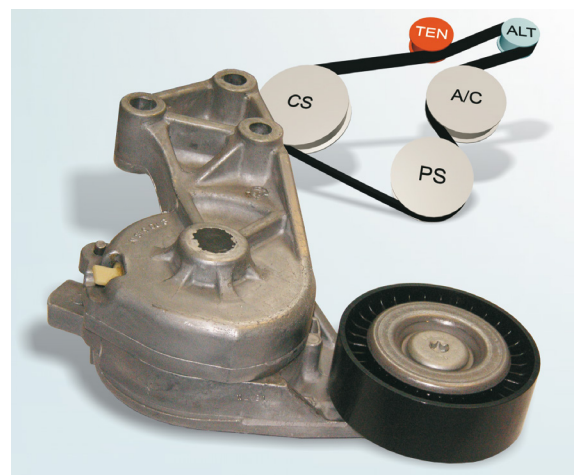

Figur 2: Remstrammeren 534 0132 30 installert i 1.9 TDI motorer med rembane

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!