




SERVICE INFO – INA 0050



Задвижване на спомагателните възли на двигателя на Mercedes-Benz

Инструкции за монтаж на обтегач 534 0243 10 и 534 0244 10

Производител:	Mercedes-Benz
Модел:	A-Class (W168) B-Class (W245) Vaneo (414)
Двигатели:	1.4 (166.940) 1.5 (266.920) 1.6 (166.960, 166.961) 1.7 (266.940) 1.9 (166.990, 166.991) 2.0 (266.960, 266.980) 2.1 (166.995) 1.7D (668.940, 668.941, 668.942, 668.914)
OE номера:	(1) A 166 200 09 70 (2) A 668 200 21 70
Арт. номера:	(1) 534 0243 10 (2) 534 0244 10

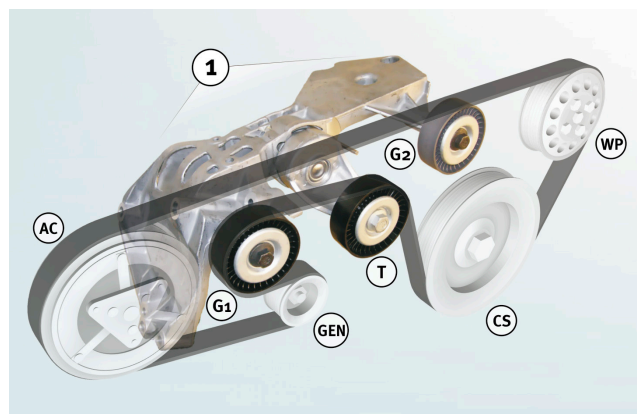

Снимка 1: 534 0243 10 – Носач с обтегач в схемата на задвижването на спомагателните възли на двигателя

Легенда към снимка 1:

- (1) Обтегач с обтягащо рамо (Т) и отклоняващи ремъчни ролки (G1/G2)
- (AC) Компресор на климатика
- (GEN) генератор
- (CS) Разпределителен вал
- (WP) Водна помпа

Забележка:

Трябва да се съблюдават последователността на монтаж и въртящите моменти на завиване на болтовете на обтегача. Към продуктите е приложена и листовка с инструкции.

При изброените посписъчно превозни средства, на които е монтиран обтегач 534 0243 10 или 534 0244 10, може да се получи нарастване на нивата на шума или увеличение на износването на ремъка. Тези симптоми могат да възникнат също и след смяната на обтегача и на ремъка.

Schaeffler Automotive Aftermarket препоръчва внимателно да се проверява центроването на индивидуалните ремъчни ролки на възела, и по-специално - центроването на генератора и на водната помпа.

Ако се установи някакво разцентроване, то трябва задължително да се коригира.

Допълнителна информация:

1. Проверете дали механизмът за свободен ход на генератора функционира правилно и го сменете, ако е необходимо.
2. Сменяйте само комплектован обтегач. Включеният обтегач на ремъка не може да се сменя индивидуално.

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

INA 0050

SCHAEFFLER
REPXPERT