



SERVICE INFO – INA 0068



Rolele de tensionare 531 0252 30 și 531 0525 30

Riscul de încurcături

Producători:	Seat, Škoda, VW
Modele:	
Seat:	Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca
Škoda:	Felicia I, Felicia II, Octavia
VW:	Bora, Caddy II, Fox, Golf III, Lupo, Polo, Vento
Motorizare:	1.0, 1.0i, 1.3, 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i, 1.9 TDI
Nr. identificare piesă:	531 0252 30 531 0525 30

Pentru listele actuale consultați cataloagele în diferitele forme de prezentare

La fuliile (rolele) de întinzător 531 0252 30 și 531 0525 30, există riscul de a le confunda una cu alta.

Nu numai că numerele noastre de reper sunt foarte asemănătoare, ele chiar par să fie aproape identice.

Numai indicatoarele celor două fulii de întinzător și dispunerea lor diferă (Fig. 1).

Numărul imprimat pe spate ajută de asemenea la diferențierea lor (Fig. 2):

Număr articol	Numărul imprimat
532 0252 30	979272
532 0525 30	979548

Înainte de montare, este extrem de important să se verifice numărul de reper. Asemănarea dintre numere sporește riscul unor confuzii.

Deși arată aproape la fel, ele diferă foarte mult din punct de vedere tehnic. Fulia (rola) de întinzător 531 0252 30 are o forță de tensionare mai mare și un domeniu de lucru mai mare decât fulia de întinzător 531 0525 30.



Figura 1: Stânga - Fulia (rola) de întinzător 531 0252 30, dreapta - fulia de întinzător 531 0525 30.

Folosirea fuliei de întinzător greșite poate face să trepideze cureaua dințată și să-i sară dinții. Aceasta poate duce la defectarea motorului.



Figura 2: Stânga - Fulia (rola) de întinzător 531 0252 30, dreapta - fulia de întinzător 531 0525 30.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.repxpert.ro

SCHAEFFLER
REPXPERT