

# SERVICE-INFO



## Nevarnost zamenjevanja med napenjalnima jermenicama 531 0252 30 in 531 0525 30

### Proizvajalec vozil:

Seat, Škoda, VW

### Model:

**Seat:** Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca  
**Škoda:** Felicia I, Felicia II, Octavia  
**VW:** Bora, Caddy II, Fox, Golf III, Lupo, Polo, Vento

### Motor:

1.0, 1.0i, 1.3, 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i, 1.9 TDI

### Št. originalnega dela:

531 0252 30  
531 0525 30



**Slika:** Razlikovanje med napenjalno jermenico 531 0252 30 (na levi) in 531 0525 30 (na desni)

Obstaja nevarnost, da pride do zamenjave med napenjalnima jermenicama 531 0252 30 in 531 0525 30.

Ne samo, da so med številkami izdelkov zelo majhne razlike, ampak je mehanizma tudi po videzu zelo težko ločiti enega od drugega.



Pred namestitvijo napenjalnih jermenic se je treba prepričati, da je številka dela pravilna. Številčna podobnost predstavlja večjo nevarnost za zamenjevanje teh dveh komponent.

Vsaka navedba številke nadomestnih delov proizvajalcev vozil se uporablja izključno za namene primerjave.

Razlika je le v kazalcih teh dveh napenjalnih jermenic ter njuna poravnava (glejte sliko).

Vendar pa sta s tehničnega vidika mehanizma zelo različna. Napenjalna jermenica 531 0252 30 deluje z večjo napenjalno silo kot napenjalna jermenica 531 0525 30.

Montaža napačne napenjalne jermenice lahko povzroči nihanje ter s tem preskakovanje zobatega jermena. Lahko celo povzroči škodo na motorju.



Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Ustrezne rezervne dele boste našli v našem on-line katalogu na spletnih straneh [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ali v RepXpert na naslovu [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Stanje 03.2011  
**INA 0069**

Tehnične spremembe pridržane  
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

