



SERVICE INFO – INA 0069



Натяжні ролики 531 0252 30 і 531 0525 30

Небезпека невірного вибору ролика

Виробники:	Seat, Škoda, VW
Моделі:	
Seat:	Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca
Škoda:	Felicia I, Felicia II, Octavia
VW:	Bora, Caddy II, Fox, Golf III, Lupo, Polo, Vento
Двигуни:	1.0, 1.0i, 1.3, 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i
Артикульні номери:	531 0252 30 531 0525 30



Зображення 1: Натяжний ролик 531 0252 30 (зліва), натяжний ролик 531 0525 30 (справа)


Актуальні дані можна знайти у каталозі запасних частин

Через значну схожість артикульних номерів натяжних роликів 531 0252 30 і 531 0525 30 існує небезпека переплутання цих роликів.

Так як візуальні відмінності відсутні (зображення 1), відрізнити деталі можна тільки за нанесеними на зворотному боці номерами (зображення 2):

Артикульний номер	Нанесений номер
531 0252 30	979272
531 0525 30	979548

Перед монтажем обов'язково переконайтеся, що ви використовуєте ролик з правильним артикульним номером. Через схожість артикульних номерів деталей існує підвищений ризик сплутання натяжних роликів.

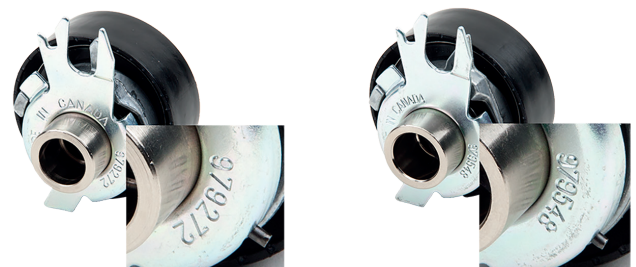

Зображення 2: Натяжний ролик 531 0252 30 (зліва), натяжний ролик 531 0525 30 (справа)

Все-таки обидва натяжні ролики технічно відрізняються один від одного різною силою натягування пружин. Ця сила безпосередньо впливає на натягування зубчастого ремня.

Якщо переплутати натяжні ролики, зубчастий ремінь може вібрувати і в найгіршому випадку перескочити на зубцях. Внаслідок цього може бути пошкоджений двигун.

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»
+380 44 520 - 13 - 80
info.ua@schaeffler.com
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
REPXPPERT

INA 0069