




## SERVICE INFO – INA 0098



# Udskiftning af strammer og vibrationsdæmper

Bilernes producenter:	Audi, Seat, Škoda
Modeller:	
Audi:	A4, A6
Seat:	Exeo
Škoda:	Superb
Motorens kode:	AWT, ALT, AVJ, AMB, BFB, BEX, BKB, CFMA
Best. nr.:	531 0531 20 (udskiftet) 533 0028 20 (udskiftet) 531 0840 10 (nyt) 532 0601 10 (nyt)

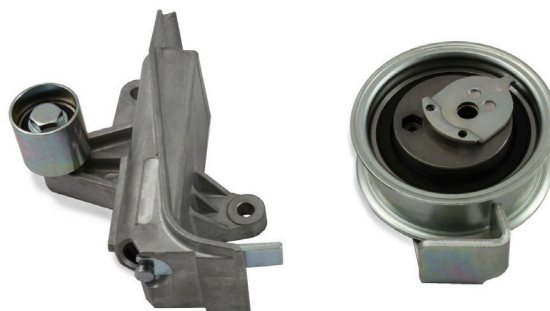

Billede 1: Vibrationsdæmper 533 0028 20 (venstre), strammer 531 0531 20 (højre)



Billede 2: KIT 530 0546 10 (til venstre), Set 530 0546 09 (til højre)

I de køretøjer, der angives ovenfor, er vibrationsdæmper 533 0028 20 (billede 1, venstre) og strammer 531 0531 20 (billede 1, højre) blevet udskiftet med KIT 530 0546 10 (billede 2, venstre) og Sæt 530 0546 09 (billede 2, højre).

De nye komponenter adskiller sig ikke kun mht. deres udseende, men også mht. deres funktionalitet. Med det gamle design tog vibrationsdæmperen ud over strammeren del i remstrammefunktionen.

Den nye afbøjningsremskive med holder 532 0601 10 har kun en afbøjningsfunktion. Remspændingen og dæmpningen udføres kun af strammer 531 0840 10.

Det er ikke tilladt at bruge blandede komponenter, da komponenterne er tilpasset til hinanden og kun sikrer korrekt remspænding, når de bruges sammen.

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!