

## ESC3308

Alvorens over te gaan tot het vervangen van een stuurokolom met één van bovenstaande referenties, dient men zich van enkele belangrijke zaken te vergewissen om herhaalreparaties te voorkomen.

Controleer de staat van de bedrading van de stuurokolom. Besteed extra aandacht aan de massapunten.

Controleer de staat van de accu en de laadomstandigheden van de wagen.

Controleer of de accu beantwoordt aan de voorschriften van de constructeur. Gebruik daarvoor onderstaande tabel.

Wanneer u geconfronteerd wordt met DTC's C1606 (DF035) en C1608 (DF002), tenzij samen of apart, bent u verplicht om de accu te vervangen samen met de stuurokolom. Een spanningsdaling in het systeem (bijvoorbeeld tijdens het starten) zorgt op termijn voor onherstelbare schade aan de stuurokolom. Dit wordt geïllustreerd door de aanwezigheid van deze foutcodes.

De garantie vervalt als deze foutcodes in het geheugen opgeslagen zijn, tenzij het bewijs kan worden geleverd dat de accu werd vervangen samen met de stuurokolom. Wij bevelen dus ten stelligste aan om altijd de accu te vervangen samen met de stuurokolom.

Motorisatie	Accu
D4F 1.2 16V	47AH 420A *
F4R 2.0 16V	50AH 600A *
K4J 1.4 16V	47AH 420A *
K4M 1.6 16V	50AH 600A *
K9K 1.5 dCi	50AH 600A *
M4R 2.0 16V	50AH 600A *

\* In koude gebieden (Rusland, Finland,...) gebruik 65Ah 720A

Avant de remplacer la colonne de direction par une des références ci-dessus, assurez-vous de contrôler certains points importants pour éviter des réparations répétitives.

Contrôlez l'état du câblage de la colonne de direction. Portez de l'attention particulière aux points de masse.

Contrôlez l'état de la batterie et les conditions de chargement du véhicule.

Contrôlez si la batterie est conforme aux prescriptions du constructeur. Utilisez le tableau ci-dessous.

Si vous êtes confronté avec les codes d'erreurs C1606 (DF035) et C1608 (DF002), ensemble ou séparément, vous êtes obligé de remplacer la batterie ensemble avec la colonne de direction. Une chute de tension dans le système (par exemple en démarrant) provoque à terme des dommages irréparables à la colonne de direction. Ceci est illustré par la présence de ces codes d'erreur.

La garantie est annulée si ces codes d'erreur sont stockés en mémoire, sauf si vous nous donnez la preuve que la batterie a été remplacée ensemble avec la colonne de direction. Nous recommandons donc vivement de toujours remplacer la batterie ensemble avec la colonne de direction.

Motorisation	Batterie
D4F 1.2 16V	47AH 420A *
F4R 2.0 16V	50AH 600A *
K4J 1.4 16V	47AH 420A *
K4M 1.6 16V	50AH 600A *
K9K 1.5 dCi	50AH 600A *
M4R 2.0 16V	50AH 600A *

\* Dans les régions froides (Russie, Finlande, ...) utilisez 65Ah 720A

 Before replacing the steering column with one of the above part numbers, make sure that a number of important things are checked to avoid repeat repairs.

Check the condition of the wiring of the steering column. Pay extra attention to the mass points.

Check the condition of the battery and the charging conditions of the vehicle.

Check if the battery complies with the manufacturer's prescriptions. Use therefore the table below.

When you are being confronted with DTC's C1606 (DF035) and C1608 (DF002), either together or separately, you are obliged to replace the battery together with the steering column. A voltage drop in the system (e.g. during starting) will eventually cause irreparable damage to the steering column. This is illustrated by the presence of these error codes.

The warranty is void if these error codes are stored in the memory, unless proof can be provided that the battery has been replaced together with the steering column. We therefore strongly recommend always replacing the battery together with the steering column.

Motorisation	Battery
D4F 1.2 16V	47AH 420A *
F4R 2.0 16V	50AH 600A *
K4J 1.4 16V	47AH 420A *
K4M 1.6 16V	50AH 600A *
K9K 1.5 dCi	50AH 600A *
M4R 2.0 16V	50AH 600A *

\* In cold areas (Russia, Finland, ...) use 65Ah 720A

 Vor dem Austausch dieser Lenksäule ist es notwendig, einige wichtige Punkte zu beachten, um wiederholte Reparaturen zu vermeiden.

Überprüfen Sie den Zustand der Verkabelung der Lenksäule. Achten Sie besonders auf die Massepunkte.

Überprüfen Sie den Zustand der Batterie und die Ladezustände des Fahrzeugs.

Überprüfen Sie, ob der Batterie den Anweisungen des Herstellers entspricht. Verwenden Sie die untenstehende Tabelle.

Wenn Sie mit den Fehlercodes C1606 (DF035) und C1608 (DF002), entweder zusammen oder getrennt, konfrontiert werden, sind Sie verpflichtet, die Fahrzeugbatterie zusammen mit der Lenksäule zu ersetzen. Ein Spannungsabfall im System (z.B. beim Starten) führt schließlich zu irreparablen Schäden an der Lenksäule. Dies wird durch das Vorhandensein dieser Fehlercodes veranschaulicht.

Die Garantie erlischt, wenn diese Fehlercodes im Speicher gespeichert sind, es sei denn, es kann nachgewiesen werden, dass die Batterie zusammen mit der Lenksäule ausgetauscht wurde. Wir empfehlen daher dringend, die Batterie immer zusammen mit der Lenksäule auszutauschen.

Motorisierung	Accu
D4F 1.2 16V	47AH 420A *
F4R 2.0 16V	50AH 600A *
K4J 1.4 16V	47AH 420A *
K4M 1.6 16V	50AH 600A *
K9K 1.5 dCi	50AH 600A *
M4R 2.0 16V	50AH 600A *

\* In kalten Regionen (Russland, Finnland,...) verwenden Sie 65Ah 720A