

# Blue Print ADN17201

Applicabile a:

Nissan Almera, Almera Tino, Expert, Micra, Note, Primera, Sunny, Wingroad 1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 motori benzina



IT

## Problema:

Segnale incorretto sincronizzazione dell'albero a camme e dell'albero motore, con sintomi di scarsa accelerazione e irregolarità numero giri motore.

La centralina motore in questo caso memorizza una sequenza di codici guasto, ad esempio P0011 Albero a camme ,A' (Bancata 1), sensore di posizione albero motore P0335 e sensore di posizione albero a camme P0340. Questo potrebbe essere diagnosticato come la semplice sostituzione del sensore.

## Causa:

Durante la diagnosi di questi guasti, questi motori sono soggetti a problemi di sincronizzazione albero a camme/albero a gomiti, che possono manifestarsi nei sintomi di cui sopra; ciò è spesso dovuto ad una catena distribuzione usurata.

## Soluzione:

Controllare la posizione e l'allineamento della fasatura del motore e sostituire tutti i componenti usurati, prima di diagnosticare un difetto dovuto ai sensori dell'albero motore o dell'albero a camme.

Il mancato controllo approfondito di questo sistema può comportare una diagnosi errata.

Per ulteriori informazioni tecniche visita: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)