



SERVICE INFO – LuK 0006




Centrale frigørelsesleje 510 0016 10

Monteringsvejledning


Bilernes producenter:	Volkswagen
Model:	Transporter (T4), MJ. 09.95 – 09.03
Luk-AS-nr.:	510 0016 10
OE-nr.:	02F 141 671 A 02F 141 671 B



Billede 1: 510 0016 10

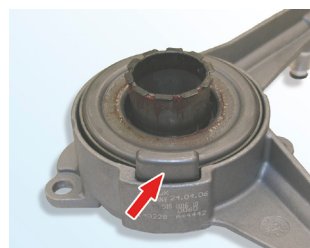

Billede 2: Forkert

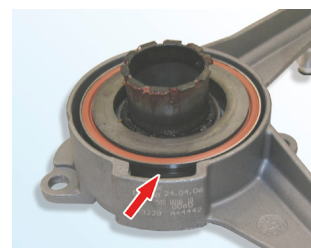

Billede 3: Korrekt

Ved montering af det centrale frigørelsesleje skal man passe på, at lejets (1) flade side er rettet mod koblingen!

Et leje, som falder ud af det centrale frigørelsesleje, kan indlægges omvendt. Dette vil imidlertid forårsage, at udløsning vil ikke fungere og trykpladens spændeskive vil ødelægges. Man kan høre lyd fra gearkassen når motoren løber.

Advarsel:

Reklamation, som viser ødelæggelser forårsaget ved ukorrekt montering, kan ikke accepteres inden for garanti.

Årsag:

- Frigørelseslejets styreforhøjning (se billede 2) slides om spændskiven
- Frigørelseslejet gnider om kanten på det centrale frigørelsesleje

Den rigtige stilling af frigørelseslejet (se billede 3) skal kontrolleres inden monteringen af det centrale frigørelsesleje for at undgå koblingens og gearkassens ødelæggelse og deraf følgende uønskede reparationer.

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!