



## SERVICE INFO – LuK 0055



# ΒΔΜ LuK 415 0560 10

## Τροποποιημένος δακτύλιος αισθητήρα


Κατασκευαστής:	Ford
Μοντέλο:	Transit
Έτος μοντέλου:	2006 –
Κινητήρας:	3,2 TDCi
ΒΔΜ Luk:	415 0560 10



Εικόνα 1: Έκδοση έως 03/2012

Στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξης των προϊόντων μας, ο δακτύλιος αισθητήρα και η διάταξη ρουλεμάν του βολάν διπλής μάζας (ΒΔΜ) 415 0560 10 έχει τροποποιηθεί.

Η εικόνα 1 παρουσιάζει τη διαμόρφωση ΒΔΜ που χρησιμοποιείται σε οχήματα έως ημερομηνία παραγωγής 03/2012. Η εικόνα 2 παρουσιάζει ένα ΒΔΜ όπως τοποθετείται σε οχήματα από 04/2012, το οποίο από τότε διατίθεται ως ανταλλακτικό.

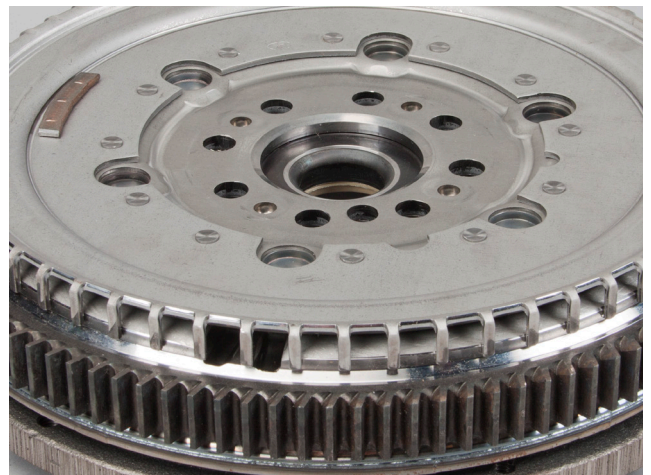

Εικόνα 2: Έκδοση από 04/2012

Ο δακτύλιος αισθητήρα νέας γενιάς διαφέρει από τον προηγούμενο σε ό, τι αφορά το μειωμένο πάχος υλικού και το διαφορετικό σχήμα δοντιών. Η χρήση ενός σφαιρικού ρουλεμάν στη θέση ενός ρουλεμάν τριβής παρατείνει επίσης τη διάρκεια ζωής του ΒΔΜ.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

**Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!**  
**Schaeffler Greece**  
[schaefflergr@schaeffler.com](mailto:schaefflergr@schaeffler.com)  
<https://aftermarket.schaeffler.gr>  
[www.repxpert.gr](http://www.repxpert.gr)

SCHAEFFLER  
**REPXPERT**

LuK 0055