



## SERVICE INFO – INA 0021



# Risiko for forveksling af strammeruller 531 0399 20 og 531 0500 20


Bilernes  
producenter: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modeller:  
Audi A3, TT, TT Roadster  
Seat Alhambra, Leon, Toledo II  
Škoda Octavia  
Volkswagen Bora, Golf IV, New Beetle


Motor: 1.8, 1.8T

Best. nr.: 531 0399 20  
531 0500 20

OE-nr.: 06B 109 243 (ny)  
531 0399 20 06B 109 243 (ny)  
531 0500 20 06B 109 243 D  
06B 109 243 A

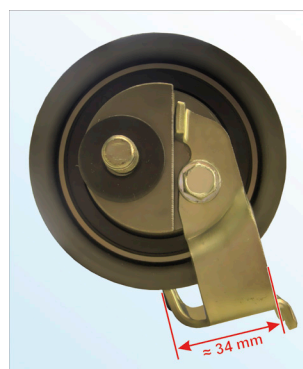

Billede 1: 531 0399 20

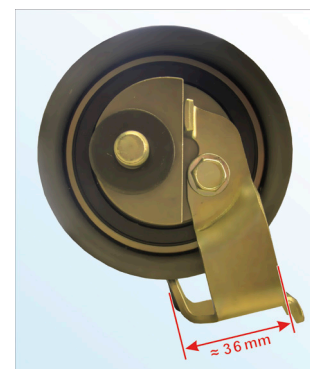

Billede 2: 531 0500 20

Ved udskiftning af takkædens strammerulle skal man passe på den nøjagtige tildeling af køretøjet.

Det er næsten umuligt at lave udvendig differentiation mellem to strammeruller 531 0399 20 og 531 0500 20

### Bemærk:

Med hensyn til forskellige størrelser af understøtningsblik må strammerullen aldrig forveksles.

Ved montering af en forkeret strammerulle er der en risiko for motorens ødelæggelse.

Sørg for at overholde oplysningerne fra køretøjfabrikanten!

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!