

Pericolo di scambiare i galoppini 531 0399 20 e 531 0500 20

Fabbricante:

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modello:

- **Audi** A3, TT, TT Roadster
- **Seat** Alhambra, Leon, Toledo II
- **Skoda** Octavia
- **Volkswagen** Bora, Golf IV, New Beetle

Motore:

1.8, 1.8T

Codice LuK-AS:

531 0399 20
531 0500 20

OE Numero:

531 0399 20 06B 109 243 (attuale)
531 0500 20 06B 109 243 F (attuale)
06B 109 243 D
06B 109 243 A

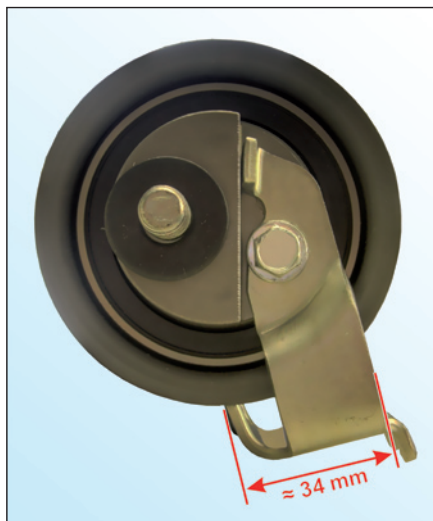


Figura 1: 531 0399 20

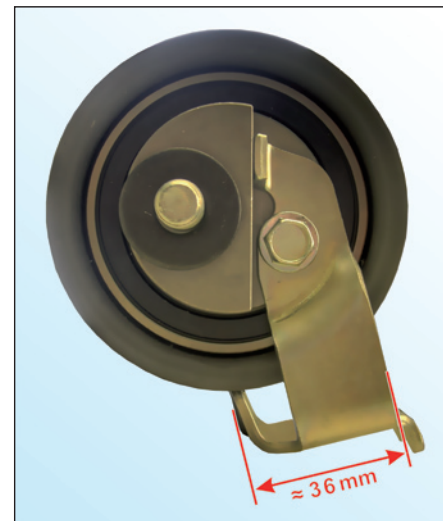


Figura 2: 531 0500 20

Quando si sostituisce il galoppino della distribuzione, fare attenzione alla corretta assegnazione alla vettura.

I due galoppini **531 0399 20** e **531 0500 20** sono difficilmente distinguibili.



Il montaggio del galoppino errato comporta il pericolo di **danneggiare il motore!**

Osservare le indicazioni del costruttore della vettura!

Nota:

A causa della diversa geometria della lamiera di battuta, i galoppini **non** devono essere scambiati!

I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo www.Schaeffler-Aftermarket.com o www.RepXpert.com.

Versione 06.2008
INA 0021

Con riserva di modifiche tecniche
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG

Per ulteriori informazioni:

Telefono: +39 0321 929208
Fax: +39 0321 990208
marketing.it@schaeffler.com
www.Schaeffler-Aftermarket.com

