



SERVICE INFO – INA 0021



Identificarea rolor întinzătoare corecte 531 0399 20 și 531 0500 20

Producători: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modele:

Audi	A3, TT, TT Roadster
Seat	Alhambra, Leon, Toledo II
Škoda	Octavia
Volkswagen	Bora, Golf IV, New Beetle

Motor: 1.8, 1.8T

Nr. piesă: 531 0399 20
531 0500 20

Nr. OE:

531 0399 20	06B 109 243 (activ)
531 0500 20	06B 109 243 (activ)
	06B 109 243 D
	06B 109 243 A

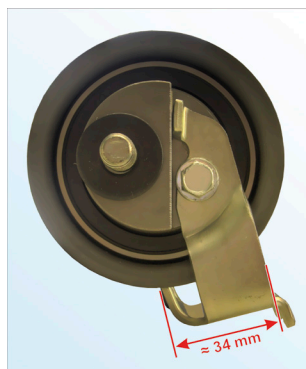


Figura 1: 531 0399 20

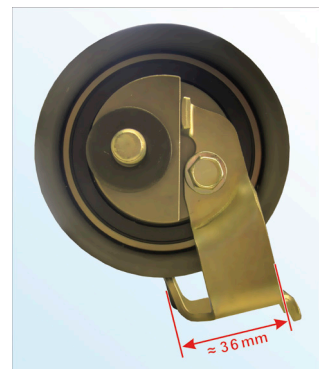


Figura 2: 531 0500 20

Înlocuirea rolei întinzătoare pentru cureaua de distribuție se va face doar cu una concepută pentru modelul respectiv.

Diferențele vizuale între roțile întinzătoare 531 0399 20 și 531 0500 20 sunt aproape imperceptibile.

Observație:

Datorită geometriei diferite a opritorului, roțile întinzătoare nu pot fi interschimbate.

Montarea unei role întinzătoare greșite poate duce la defectarea motorului.

Respectați instrucțiunile producătorului autovehiculului.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

INA 0021

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.rexpert.ro

SCHAEFFLER
REXPPERT